

SSD Utility 发布说明

版本：2.3.2963

发布日期：2017 年 10 月 25 日

改进

这是 SSD Utility 的维护发行版，带有以下增强功能：

TR200 的新增支持

举一个实例说明 TL100 固态硬盘图像可能消失的情况

已更新的公司和版权信息

已知问题

当升级到带有数字以外字母的固件版本时（例如 12.a, 12.b）可能会显示降级的警告。但实际上是升级更新。（2021 年 7 月 27 日）

如果已安装 Intel® RSTe 驱动程序，TL100 固件更新可能在 Windows 7 上失败。要解决此问题，请使用可引导 SSD Utility 来执行此更新。

如果在上一次基准测定后立即重新运行，TL100 基本测试结果可能降级。在重新运行基准测定之前，该解决办法要等待一到两分钟。

在部分 PC 上，不能执行安全擦除：如果 PC BIOS 发出 SECURITY FREEZE LOCK 来冻结驱动器，且未执行暂停/恢复过程用于解除冻结，则发生此问题。此解决办法是使用 BIOS 中的安全擦除功能（如有），否则则在另一台 PC 上执行安全擦除。

在部分带 Intel® 与 NVIDIA® 双显卡的笔记本电脑上，SSD Utility 可能崩溃。这可通过更新 Intel 与 NVIDIA 驱动程序来解决。

在将 DisplayPort™ 连接到 a GeForce® 1070 的情况下使用可引导 SSD Utility 时，鼠标未显示。解决办法是在安全模式下进行引导。

- 英特尔 (Intel) 是英特尔公司或其子公司的商标。
- 英伟达 (NVIDIA) 和精视 (GeForce) 是英伟达公司的注册商标。
- DisplayPort 是视频电子标准协会 (VESA®) 在美国和其他国家/地区拥有的注册商标。
- 其它公司名称、产品名称和服务名称亦有可能是其各自所属公司的商标。